

Storingscode	Oorzaak	Actie toestel	Actie installateur
E107	Externe fout op ingang 9-polige connector positie 3&4	Het aangesloten toestel heeft een storing.	Controleer alle toestellen die op de Elan 4 zijn aangesloten en verhelp de storing.
E109	CO <sub>2</sub> sensor defect of foutief bedraad	De rode led op de CO <sub>2</sub> sensor knippert elke halve seconde. Het toestel blijft functioneren.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak het toestel spanningsloos (zie <a href="#">Uitschakelen toestel</a> op pagina 31).</li> <li>2. Controleer de bedrading en pas deze indien nodig aan.</li> <li>3. Indien van toepassing, vervang de CO<sub>2</sub> sensor.</li> <li>4. Zorg dat de dipswitch correct is ingesteld. (zie <a href="#">Aansluiten CO<sub>2</sub> sensor</a> op pagina 41)</li> <li>5. Schakel het toestel weer in (zie <a href="#">Inschakelen toestel</a> op pagina 31).</li> </ol> <p>De storing is automatisch gereset.</p>
E152	Flash memory defect	Fout in de regeling van de printplaat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak het toestel spanningsloos (zie <a href="#">Uitschakelen toestel</a> op pagina 31).</li> <li>2. Vervang de printplaat.</li> <li>3. Schakel het toestel weer in (zie <a href="#">Inschakelen toestel</a> op pagina 31).</li> </ol> <p>De storing is automatisch gereset.</p>
E999	Dipswitches op printplaat niet juist ingesteld	Het toestel doet niets. Ook de rode storingsled op de standenschakelaar wordt niet aangestuurd	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maak het toestel spanningsloos (zie <a href="#">Uitschakelen toestel</a> op pagina 31).</li> <li>2. Zet de dipswitches in de juiste positie (zie <a href="#">Storingsanalyse</a> op pagina 33).</li> <li>3. Schakel het toestel weer in (zie <a href="#">Inschakelen toestel</a> op pagina 31).</li> </ol> <p>De storing is automatisch gereset.</p>

# 9 Onderhoud

## 9.1 Filter reinigen

Reinig het filter als:

- De meldingstekst **FILTER** wordt weergegeven op het display.
- Indien van toepassing, de rode indicatielamp bij de standenschakelaar met filterindicatie brandt.

---

**Gebruik het toestel nooit zonder filter.**

---


Het filter moet jaarlijks worden vervangen.

Gebruik het [Servicemenu](#) (op pagina 30) om de filter melding te resetten. De besturing van het toestel begint dan opnieuw te tellen tot de volgende reinigingsbeurt nodig is. Een filter reset kan op elk moment worden gedaan.


*Als het filter niet tijdig wordt gereinigd of vervangen wordt de werking van het toestel belemmerd.*

### Reinig of vervang het filter:

1. Maak het toestel spanningsloos (zie [Uitschakelen toestel](#) op pagina 31).
2. Open de filterdeur.
3. Verwijder het filter.

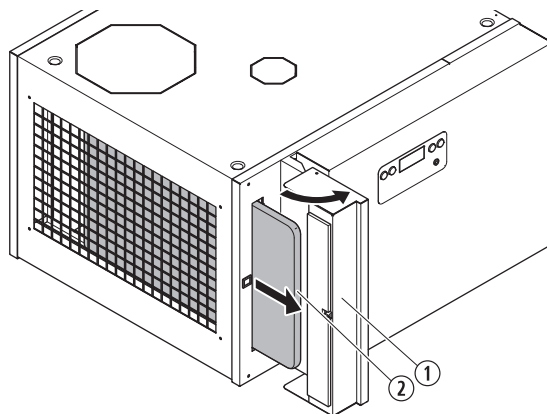

4. Reinig het filter met een stofzuiger.
5. Plaats het filter terug in het toestel.
6. Sluit de filterdeur.
7. Toets **[R]** op het bedieningspaneel en houd deze 5 seconden vast om de filterindicatie te verwijderen. De meldingstekst **FILTER** knippert kortstondig.

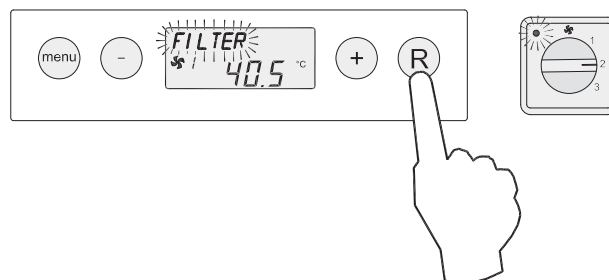

De **FILTER** melding verdwijnt van het display en, indien van toepassing, de indicatielamp bij de standenschakelaar gaat uit. Het toestel staat in de bedrijfsxsituatie.