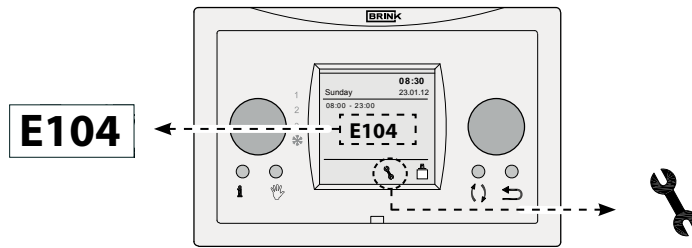
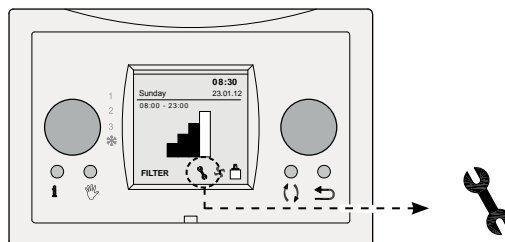



7.1 Storingsanalyse/ Trouble shooting/ Störungsanalyse
Analyse des dérangements/ Analisi dei guasti/ Analiza błędów


NL	Wanneer de regeling in het toestel een storing detecteert, wordt dit op het display van de klokregeling weergegeven	door middel van een sleutelsymbooltje, eventueel samen met een storingsnummer.
GB	When the appliance control system detects a fault, it is indicated on the display of the control unit with a spanner symbol,	possibly together with a fault code.
DE	Wenn die Steuerung im Gerät eine Störung erkennt, wird dies im Display des Bedienmoduls durch ein Schlüsselsym-	bol ggf. zusammen mit einer Störungsnummer angezeigt.
FR	Lorsque le réglage de l'appareil détecte un dérangement, cela s'affiche à l'écran du module de réglage au moyen d'un	petit symbole d'une clé plate accompagnée éventuellement d'un numéro de dérangement.
IT	Quando l'unità di controllo rileva un guasto, sul display del pannello di comando compare il simbolo a chiave, eventual-	mente accompagnato da un codice.
PL	Jak tylko system sterowania urządzeniem wykryje błąd, na ekranie modułu regulacji ukazuje się symbol klucza, ewentu-	alnie z kodem danego błędu.

Niet vergrendelende storing/ Non-locking fault/ Nicht-sperrende Störung
Dérangement non verrouillant/ Guasto che non provoca il blocco/ Błąd nie powodujący blokady


NL	Wanneer het toestel een niet vergrendelende storing signaleert dan zal het toestel nog wel (beperkt) blijven functione-	ren. Op het display wordt wel het storingsymbool (sleutel) weergegeven.
GB	When the appliance detects a non-locking fault, it will still keep running (limitedly).	The display does show the fault symbol (spanner).
DE	Wenn das Gerät eine nicht-sperrende Störung erkennt, wird es noch (beschränkt) weiterhin funktionieren.	Im Display wird das Störungssymbol (Schlüssel) angezeigt.
FR	Lorsque l'appareil signale un dérangement non verrouillant, l'appareil continuera de fonctionner (de façon limitée).	L'écran affiche alors le symbole de dérangement (clé plate).
IT	In presenza di un guasto che non provoca il blocco, l'apparecchio continua a funzionare (in modo limitato).	Sul display compare tuttavia il simbolo di guasto (chiave).
PL	Jeśli urządzenie sygnalizuje błąd nie powodujący blokady, to może jeszcze one (w ograniczony sposób) działać.	Na wyświetlaczu pojawia się symbol błędu (klucz).

Vergrendelende storing/ Locking fault/ Sperrstörung
Dérangement verrouillant/ Guasto di blocco/ Błąd powodujący blokadę

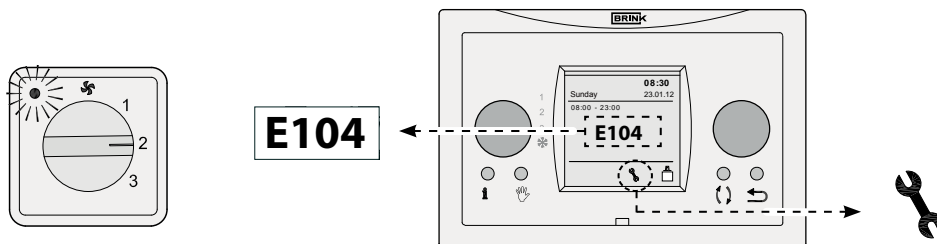

Wanneer het toestel een vergrendelende storing signaleert dan zal het toestel niet meer functioneren. Op het (permanent verlicht) display wordt het storingsymbool (sleutel) tezamen met een storingscode worden weergegeven. Op de standenschakelaar (indien van toepassing) zal het rode ledje knippen.

ren. Neem contact op met de installateur voor herstel van deze storing. Een vergrendelende storing is niet op te heffen door het spanningsloos maken van het toestel; eerst dient de storing te worden verholpen.

When the appliance detects a locking fault, it will no longer work. The (permanently lighted) display shows the fault symbol (spanner) together with fault code. The red LED on the multiple

switch (if applicable) will be blinking. Contact the installer to remedy this fault. A locking fault cannot be remedied by taking the voltage from the appliance; first the fault must be solved.

Wenn das Gerät eine Sperrstörung erkennt, wird es nicht mehr funktionieren. Im (permanent beleuchteten) Display wird das Störungssymbol (Schlüssel) zusammen mit einem Störungscode angezeigt. Am Stufenschalter (sofern zutreffend) wird die

rote LED blinken. Setzen Sie sich bitte mit dem Installateur in Verbindung, um diese Störung zu beheben. Eine Sperrstörung lässt sich nicht aufheben, indem man das Gerät kurz spannungslos macht. Zunächst ist die Störung zu beheben.

Lorsque l'appareil signale un dérangement verrouillant, l'appareil ne fonctionnera plus. Le symbole de dérangement (clé plate) s'affichera à l'écran (de façon permanente) en même temps que le code de dérangement. La lampe rouge du sélec-

teur de position (le cas échéant), clignotera. Contacter l'installateur pour résoudre ce dérangement. Un dérangement verrouillant ne se résout pas en mettant l'appareil hors tension ; le dérangement doit tout d'abord être résolu.

In presenza di un guasto di blocco, l'apparecchio non funzionerà più. Sul display (permanente illuminato) compare il simbolo di guasto (chiave) accompagnato da un codice. La spia rossa sul selettore (se presente) lampeggia. In questo caso si deve contattare l'installatore per rimediare al problema. Un guasto di blocco non può essere risolto togliendo l'apparec-

chio dalla tensione: occorre prima rimediare al guasto. L'apparecchio rimane in questo stato fino a quando non verrà risolto il problema. Successivamente l'apparecchio effettuerà un ripristino automatico e il display tornerà alla modalità normale di funzionamento.

Jeśli urządzenie sygnalizuje blokadę, to urządzenie przerywa pracę. Na (stałe oświetlonym) ekranie jest wyświetlany symbol klucza maszynowego razem z kodem błędu. Miga czerwona dioda na sterowniku (jeśli jest on w nią wyposażony).

W celu usunięcia tego błędu należy skontaktować się z instalatorem. Błędu blokady nie można usunąć odłączając urządzenie od zasilania - najpierw należy usunąć jego przyczynę.



NL	Waarschuwing Maak bij werkzaamheden in het toestel altijd eerst het toestel spanningsvrij door de netstekker los te nemen.
GB	Warning When working on the appliance, always take the voltage from the appliance by first switching it off through software and subsequently pulling the power plug.
DE	Zu beachten Sind Arbeiten im Inneren des Geräts vorgesehen, ist das Gerät immer durch vorheriges Ziehen des Netzsteckers spannungslos zu machen.
FR	Avertissement Lors de travaux sur l'appareil, commencez toujours par mettre l'appareil hors tension en le coupant à l'aide du logiciel et débranchez ensuite la fiche secteur.
IT	Avvertenza Prima di effettuare manutenzione all'apparecchio, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica staccando la spina dalla presa.
PL	Ostrzeżenie Przed wykonaniem jakichkolwiek prac na urządzeniu zawsze należy odłączyć napięcie wyłączając je poprzez oprogramowanie oraz wyciągając wtyczkę zasilania z gniazdka

7.2 Foutcodes/ Display codes / Fehlercodes/ Code d'erreur/ Codici d'errore/ Kody błędów

NL	Foutcode	Oorzaak	Actie toestel	Actie installateur
	E103	Bypass defect.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen. (Stroom te laag → stappenmotor niet goed aangesloten of defect; stroom te hoog → kortsluiting in bedrading of stappenmotor). 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak toestel spanningsloos. • Controleer aansluiting stappenmotor; vervang bedrading resp. stappenmotor.
	E104	Afvoerventilator defect.	<ul style="list-style-type: none"> - Beide ventilatoren worden uitgeschakeld. - Voorverwarmer wordt uitgeschakeld. - Indien van toepassing: Naverwarmer wordt uitgeschakeld. - Elke 5 minuten herstart. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak toestel spanningsloos. • Vervang afvoerventilator. • Zet weer spanning op toestel; storing is automatisch gereset. • Controleer bekabeling.
	E105	Toevoerventilator defect.	<ul style="list-style-type: none"> - Beide ventilatoren worden uitgeschakeld. - Voorverwarmer wordt uitgeschakeld. - Indien van toepassing: Naverwarmer wordt uitgeschakeld. - Elke 5 minuten herstart. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak toestel spanningsloos. • Vervang toevoerventilator. • Zet weer spanning op toestel; storing is automatisch gereset. • Controleer bekabeling.
	E106	De temperatuurvoeler die de buitenluchttemperatuur meet is defect.	<ul style="list-style-type: none"> - Beide ventilatoren worden uitgeschakeld. - Voorverwarmer wordt uitgeschakeld. - Bypass sluit en wordt geblokkeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak toestel spanningsloos. • Vervang buitentemperatuurvoeler. • Zet weer spanning op toestel; storing is automatisch gereset.
	E107	De temperatuurvoeler die de temperatuur van de binnentemperatuur meet is defect.	<ul style="list-style-type: none"> - Bypass sluit en wordt geblokkeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak toestel spanningsloos. • Vervang binnentemperatuurvoeler.
	E108	Indien aanwezig: De temperatuurvoeler die de externe temperatuur meet is defect.	<ul style="list-style-type: none"> - Indien van toepassing: Naverwarmer wordt uitgeschakeld. - Indien van toepassing: Aardwarmtewisselaar wordt uitgeschakeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang externe temperatuurvoeler.
	E111	Indien aanwezig: RH-sensor defect.	<ul style="list-style-type: none"> - Toestel blijft functioneren 	<ul style="list-style-type: none"> • Maak toestel spanningsloos. • Vervang RH-sensor
		Dipswitches op besturingprint niet juist ingesteld.	<ul style="list-style-type: none"> - Toestel doet niets; ook rode storingsledje op standenschakelaar wordt niet aangestuurd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zet dipswitches op juiste positie (zie § 9).

Let op!

Indien stand 2 bij een standenschakelaar niet werkt dan is de modulaire connector standenschakelaar verkeerd om aangesloten. Eén van de RJ-connectoren naar de standenschakelaar afknippen en een nieuwe connector omgekeerd monteren.

Fault code	Cause	Action appliance	Action installer
E103	Bypass fault.	<ul style="list-style-type: none"> - None. (Current too low → stepper motor not correctly connected or effective; current too high → short-circuit in wiring or stepper motor) 	<ul style="list-style-type: none"> • Take the voltage from the appliance. • Check connection stepper motor; replace wiring or stepper motor
E104	Extract fan defective.	<ul style="list-style-type: none"> - Both fans are switched off. - Preheater is switched off. - Postheater is switched off. - Restart every 5 minutes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Take the voltage from the appliance. • Replace extract fan. • But voltage back on appliance; Fault will automatically be reset. • Check cabling.
E105	Supply fan defective.	<ul style="list-style-type: none"> - Both fans are switched off. - Preheater is switched off. - Postheater is switched off. - Restart every 5 minutes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Take the voltage from the appliance. • Replace • Put voltage back on appliance; Fault will automatically be reset. • Check cabling.
E106	The temperature sensor that measures the outdoor temperature is defective.	<ul style="list-style-type: none"> - Both fans are switched off. - Preheater is switched off. - Bypass closes and is blocked. 	<ul style="list-style-type: none"> • Take the voltage from the appliance. • Replace temperature sensor • Put voltage back on appliance; fault will automatically be reset.
E107	The temperature sensor that measures the temperature of the extract air is defective.	<ul style="list-style-type: none"> - Bypass closes and is blocked. 	<ul style="list-style-type: none"> • Take the voltage from the appliance. • Replace indoor temperature sensor
E108	If present: The temperature sensor that measures the external temperature is defective.	<ul style="list-style-type: none"> - If applicable: Postheater is switched off. - If applicable: Geo heat exchanger is switched off. 	<ul style="list-style-type: none"> • Replace external temperature sensor
E111	If present: The RH-sensor that measures the humidity is defective.	<ul style="list-style-type: none"> - Appliance continues to operate 	<ul style="list-style-type: none"> • Take the voltage from the appliance. • Replace RH-sensor.
	Dip switches on control board not set correctly.	<ul style="list-style-type: none"> - Appliance does nothing; red fault LED on multiple switch is not activated either. 	<ul style="list-style-type: none"> • Put dip switches incorrect position. (see § 9).

Note!

If mode 2 of a multiple switch does not work, the modular connector of the multiple switch has been connected the wrong way round. Cut off one of the RJ connectors to the multiple switch and mount a new connector the other way round.

DE

Fehlercode	Ursache	Aktion des Geräts	Maßnahme des Installateurs
E103	Bypass defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Keine. (Strom zu niedrig → Schrittmotor nicht richtig angeschlossen oder defekt; Strom zu hoch → Kurzschluss in der Verkabelung bzw. im Schrittmotor). 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät spannungslos schalten. • Den Anschluss des Schrittmotors überprüfen: Die Verdrahtung bzw. den Schrittmotor austauschen.
E104	Abluftventilator defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. - Das Vorheizregister wird ausgeschaltet. - Sofern zutreffend: Das Nachheizregister wird ausgeschaltet. - Alle 5 Min. Neustart. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät spannungslos schalten. • Abluftventilator austauschen. • Wieder Spannung an das Gerät anlegen: Störung wurde automatisch zurückgesetzt. • Verkabelung überprüfen.
E105	Zuluftventilator defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. - Das Vorheizregister wird ausgeschaltet. - Sofern zutreffend: Das Nachheizregister wird ausgeschaltet. - Alle 5 Min. Neustart. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät spannungslos schalten. • Zuluftventilator austauschen. • Wieder Spannung an das Gerät anlegen: Störung wurde automatisch zurückgesetzt. • Verkabelung überprüfen.
E106	Der Temperaturfühler, der die Außenlufttemperatur misst, ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Beide Ventilatoren werden ausgeschaltet. - Das Vorheizregister wird ausgeschaltet. - Bypass schließt und wird blockiert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät spannungslos schalten. • Den Außentemperaturfühler austauschen. • Wieder Spannung an das Gerät anlegen; Störung wurde automatisch zurückgesetzt.
E107	Der Temperaturfühler, der die Temperatur der Raumtemperatur misst, ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Bypass schließt und wird blockiert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät spannungslos schalten. • Austauschen des Raumtemperaturfühlers.
E108	Sofern vorhanden: Der Temperaturfühler, der die externe Temperatur misst, ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Sofern zutreffend: Das Nachheizregister wird ausgeschaltet. - Sofern zutreffend: Der Erdwärmetauscher wird ausgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wechseln Sie den Temperaturfühler für die externe Temperatur aus.
E111	Sofern vorhanden: Der RH-Sensor, der die relative Feuchtigkeit misst, ist defekt.	<ul style="list-style-type: none"> - Das Gerät weiterhin in Betrieb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät spannungslos schalten. • Wechseln Sie den RH-Sensor aus.
	Die Mikroschalter auf der Steuerplatine sind nicht richtig eingestellt.	<ul style="list-style-type: none"> - Gerät reagiert nicht: Auch rote Störungs-LEDs am Stufenschalter werden nicht angesteuert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mikroschalter richtig einstellen. (siehe § 9).

Bitte beachten!

Wenn die Stufe 2 bei einem Stufenschalter nicht funktioniert, ist der Modularstecker des Stufenschalters verkehrt herum angeschlossen. Eine der RJ-Steckverbindungen zum Stufenschalter abschneiden und eine neue Steckverbindung umgekehrt montieren.

Code d'erreur	Cause	Action de l'appareil	Action de l'installateur
E103	Bypass hors service.	<ul style="list-style-type: none"> - Aucun. (Courant trop faible → le moteur pas à pas n'est pas bien connecté ou est hors service; (Courant trop élevé → court circuit dans le câblage du moteur pas à pas). 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil hors tension. • Contrôler le branchement du moteur pas à pas ; remplacer le câblage resp. le moteur pas à pas.
E104	Ventilateur d'extraction hors service.	<ul style="list-style-type: none"> - Les deux ventilateurs sont arrêtés. - Le préchauffeur est arrêté. - Le réchauffeur secondaire est arrêté. - Redémarrage toutes les 5 minutes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil hors tension. • Remplacer le ventilateur d'extraction. • Remettre l'appareil sous tension; le dérangement est réinitialisé automatiquement. • Contrôler le câblage.
E105	Ventilateur d'amenée hors service.	<ul style="list-style-type: none"> - Les deux ventilateurs sont arrêtés. - Le préchauffeur est arrêté. - Le réchauffeur secondaire est arrêté. - Redémarrage toutes les 5 minutes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil hors tension. • Remplacer le ventilateur d'amenée. • Remettre l'appareil sous tension; le dérangement est réinitialisé automatiquement. • Contrôler le câblage.
E106	La sonde thermostatique qui mesure la température extérieure est hors service.	<ul style="list-style-type: none"> - Les deux ventilateurs sont arrêtés. - Le préchauffeur est arrêté. - Le bypass ferme et est bloqué. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil hors tension. • Remplacer la sonde thermostatique. • Remettre l'appareil sous tension; le dérangement est réinitialisé automatiquement.
E107	La sonde thermostatique qui mesure la température de l'air aspiré est défectueuse.	<ul style="list-style-type: none"> - Le bypass ferme et est bloqué. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil hors tension • Remplacer la sonde thermostatique intérieure .
E108	Si elle est installée : La sonde thermostatique qui mesure la température extérieure est hors service.	<ul style="list-style-type: none"> - Le cas échéant : Le réchauffeur secondaire est arrêté. - Le cas échéant : Le puits canadien est arrêté. 	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacer la sonde thermostatique extérieure.
E111	Capteur d'humidité hors service.	<ul style="list-style-type: none"> - L'appareil continue à fonctionner. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre l'appareil hors tension. • Remplacer la capteur RH.
	Les interrupteurs du circuit imprimé de commande ne sont pas réglés correctement.	<ul style="list-style-type: none"> - L'appareil ne fait rien ; la lampe de dérangement rouge du sélecteur de position n'est pas commandée. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettre les interrupteurs en position correcte. (voir le § 9).

Attention !

Si la position 2 d'un sélecteur de position ne fonctionne pas, alors le connecteur modulaire du sélecteur de position a été branché à l'envers. Sectionner l'un des connecteurs RJ en direction du sélecteur de position et monter un nouveau connecteur dans le bon sens.

Codice d'errore	Causa	Intervento apparecchio	Intervento installatore
E103	Guasto della valvola bypass.	<ul style="list-style-type: none"> - Nessuno. (Tensione troppo bassa → motore passo passo non collegato correttamente o guasto; (Tensione troppo alta → corto circuito nel cablaggio o nel motore passo passo). 	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere la tensione dall'apparecchio. • Controllare il collegamento del motore passo passo; sostituire il cablaggio o il motore passo passo.
E104	Guasto del ventilatore di estrazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Disattivazione di entrambi i ventilatori. - Disattivazione del preriscaldatore. - Se applicabile: Disattivazione del post-riscaldatore. - Tentativo di riavviamento ad intervalli di 5 minuti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere la tensione dall'apparecchio. • Sostituire il ventilatore di scarico • Collegare l'apparecchio all'alimentazione; il guasto è stato resettato automaticamente. • Controllare il cablaggio.
E105	Guasto del ventilatore di immissione.	<ul style="list-style-type: none"> - Disattivazione di entrambi i ventilatori. - Disattivazione del preriscaldatore. - Se applicabile: Disattivazione del post-riscaldatore. - Tentativo di riavviamento ad intervalli di 5 minuti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere la tensione dall'apparecchio. • Sostituire il ventilatore di immissione. • Collegare l'apparecchio all'alimentazione; il guasto è stato resettato automaticamente. • Controllare il cablaggio.
E106	Guasto del sensore che rileva la temperatura esterna.	<ul style="list-style-type: none"> - Disattivazione di entrambi i ventilatori. - (Disattivazione del preriscaldatore. - La valvola bypass si chiude e viene bloccata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere la tensione dall'apparecchio. • Sostituire il sensore della temperatura esterna. • Collegare l'apparecchio all'alimentazione; il guasto è stato resettato automaticamente.
E107	Il sensore termico che rileva la temperatura interna è guasto.	<ul style="list-style-type: none"> - La valvola bypass si chiude e viene bloccata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere la tensione dall'apparecchio. • Sostituire il sensore della temperatura interna.
E108	Se presente: guasto del sensore che rileva la temperatura esterna.	<ul style="list-style-type: none"> - Se applicabile: Disattivazione del post-riscaldatore. - Se applicabile: Disattivazione dello scambiatore aria-terra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sostituire il sensore della temperatura esterna.
E111	Se presente: RH sensore difettosa	<ul style="list-style-type: none"> - Apparecchio continua a funzionare 	<ul style="list-style-type: none"> • Togliere la tensione dall'apparecchio. • Sostituire il sensore RH
	Impostazione errata dei dip-switch sulla scheda di controllo.	<ul style="list-style-type: none"> - L'apparecchio non reagisce; non viene attivata nemmeno la spia rossa sul selettore. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mettere le levette dei dip-switch nella posizione corretta. (si veda il § 9).

Attenzione!

Se non funziona la posizione 2 del selettore, il connettore modulare del selettore non è collegato correttamente.

Tagliare uno dei connettori RJ del selettore e montare un nuovo connettore, invertendo la sua posizione rispetto a quella precedente.

Kod błędu	Powód	Reakcja urządzenia	Reakcja instalatora
E103	Awaria bypassu.	<ul style="list-style-type: none"> - bez reakcji (Zbyt niska wartość prądu →silnik krokowy błędnie podłączony lub wadliwy; zbyt wysoka wartość prądu →zwarcie w okablowaniu lub w silniku krokowym) 	<ul style="list-style-type: none"> • Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Sprawdzić przyłączenie silnika krokowego; wymienić okablowanie lub silnik krokowy.
E104	Awaria wentylatora wywiewnego.	<ul style="list-style-type: none"> - Oba wentylatory są wyłączone. - Nagrzewnica wstępna jest wyłączona. - Jeśli jest to wymagane: Nagrzewnica wtórna zostanie wyłączona. - Ponowne uruchomienie co 5 minut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić wentylator wywiewny • Podłączyć zasilanie do urządzenia; błąd zostanie zresetowany automatycznie. • Sprawdzić okablowanie.
E105	Awaria wentylatora nawiewnego.	<ul style="list-style-type: none"> - Oba wentylatory są wyłączone. - Nagrzewnica wstępna jest wyłączona. - Jeśli jest to wymagane: Nagrzewnica wtórna zostanie wyłączona. - Ponowne uruchomienie co 5 minut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić wentylator nawiewny. • Podłączyć zasilanie do urządzenia; błąd zostanie zresetowany automatycznie. • Sprawdzić okablowanie.
E106	Awaria czujnika mierzącego temperaturę na zewnątrz.	<ul style="list-style-type: none"> - Oba wentylatory są wyłączone. - Nagrzewnica wstępna jest wyłączona. - Bypass zamyka się i zostaje zablokowany. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić czujnik temperatury. • Podłączyć zasilanie do urządzenia; błąd zostanie zresetowany automatycznie.
E107	Awaria czujnika mierzącego temperaturę powietrza wywiewanego.	<ul style="list-style-type: none"> - Bypass zamyka się i zostaje zablokowany. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić czujnik mierzący temperaturę zewnętrzną.
E108	Jeśli zainstalowano: Awaria czujnika mierzącego temperaturę zewnętrzną.	<ul style="list-style-type: none"> - Jeśli jest to wymagane: Nagrzewnica wtórna zostanie wyłączona. - Jeśli jest to wymagane: Gruntowy wymiennik ciepła jest wyłączony. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymienić czujnik mierzący temperaturę zewnętrzną.
E111	Jeśli zainstalowano: Uszkodzony detektor RH.	<ul style="list-style-type: none"> - Urządzenie nadal funkcjonować. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odłączyć zasilanie od urządzenia. • Wymienić detektor RH
	Błędne ustawienie mikroprzełączników na płycie sterowniczej.	<ul style="list-style-type: none"> - Urządzenie nie działa; również czerwona dioda błędu na zespole wyłączników nie jest aktywowana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ustawić mikroprzełączniki w poprawnym położeniu. (patrz § pkt. 9).

Uwaga!

Jeśli tryb 2 sterownika nie działa poprawnie, to modułowe złącze tego zespołu musiało zostać odwrótnie podłączone. Odłączyć jedno połączenie RJ z zespołem wyłączników i poprawnie zamontować nowe złącze.